




UA

Бездротовий різак

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CC300D

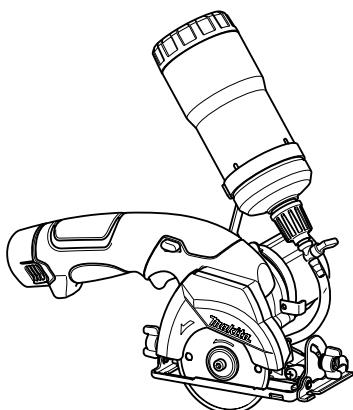

УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Кнопки	6-4. Послабити	10-2. ГвинтА
1-2. Акумулятор	7-1. Внутрішній фланець	10-3. Прорізь
2-1. Затискний гвинт	7-2. Алмазний диск	10-4. Корпус двигуна
2-2. Напрямна глибини	7-3. Зовнішній фланець	11-1. ГвинтВ
3-1. Затискний гвинт	7-4. Болт із шестигранною голівкою	11-2. Бак
3-2. Лінійка для різання під кутом	8-1. Болт із шестигранною голівкою	11-3. Трубка
4-1. Лінія різання	8-2. Зовнішній фланець	12-1. Ковпачок
5-1. Розчіпляючий важіль	8-3. Алмазний диск	12-2. Відкрито
5-2. Кнопка вимикача	8-4. Внутрішній фланець	13-1. Кран подачі води
6-1. Фіксатор	8-5. Виступ (більша сторона)	13-2. Закрито
6-2. Шестиграний ключ	9-1. Шестиграний ключ	13-3. Відкрито
6-3. Затягнути	10-1. Держак бака	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CC300D	
Діаметр алмазного диска		85 мм
Макс. товщина диска		0,8 мм
Макс. глибина різання	на 0°	25,5 мм
	на 45°	16,5 мм
Номінальна швидкість (n) / швидкість без навантаження (n ₀)		1400 (хв ⁻¹)
Загальна довжина		300 мм
Номінальна напруга		10,8 В пост. Тока
Чиста вага		1,7 кг

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджені і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах.
- Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

Призначення

Інструмент призначено для різання скла та матеріалів кам'яної кладки за допомогою алмазного копа та води.

ENE025-1

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було вимірюю у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

ENG905-1

Рівень звукового тиску (L_{PA}): 83 дБ (A)
Рівень акустичної потужності (L_{WA}): 94 дБ (A)
Похибка (K): 3 дБ (A)

Користуйтеся засобами захисту слуху

ENG900-1

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначена згідно з EN60745:

Режим роботи: різання бетону
Вібрація (a_h): 2,5 м/с²
Похибка (K): 1,5 м/с²

⚠ УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (спід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, Makita Corporation, як відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання Makita:

Позначення обладнання:

Бездротовий різак

№ моделі/ тип: CC300D

є серійним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:

2006/42/EC

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація ведеться:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія

31.5.2011

000230

Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, ЯПОНІЯ

GEA010-1

Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

△ УВАГА! Прочитайте усі застереження
стосовно техніки безпеки та всі інструкції.
Недотримання даних застережень та інструкцій може
призвести до ураження струмом та виникнення
пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі інструкції з техніки
безпеки та експлуатації на майбутнє.

GEB053-4

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПИЛОЮ

1. Захисний кожух, що входить до комплекту постачання інструмента, повинен бути надійно закріплений на інструменті та розташований максимально безпечно, щоб для оператора диск був якомога менше відкритим. Працюйте з інструментом таким

чином, щоб ані ви, ані інші особи не знаходились у площині обертання диска. Захисний кожух захищає оператора від осколків зламаного диска та від випадкового контакту з диском.

2. **Використовуйте лише алмазні відрізні диски, призначенні для вашого інструмента.** Робота з інструментом не може бути безпечною лише тому, що приладя може бути встановлене на ваш електроінструмент.
3. **Номінальна швидкість допоміжних пристрій повинна щонайменше дорівнювати максимальній швидкості, що вказана на електроінструменті.** Допоміжні пристрій, що обертається швидше своєї номінальної швидкості може зламатися та відскочити.
4. **Диски слід використовувати тільки за їх рекомендованім призначенням.** Наприклад: не слід шліфувати бічною стороною відрізного диска. Абрязивні відрізні диски призначенні для шліфування периферії диска; у разі прикладання бічних зусиль до цих дисків, вони можуть розбитися.
5. **Слід завжди використовувати неушкоджені фланці диска, діаметр яких відповідає обраному диску.** Належні фланці добре утримують диск і таким чином зменшують ймовірність його поломки.
6. **Зовнішній діаметр та товщина вашого допоміжного приладу повинні бути у межах паспортної потужності вашого електроінструменту.** Приладя неналежних розмірів не можна захиstitи або контролювати належним чином.
7. **Розмір дисків та фланців повинен відповісти шпинделю електроінструмента.** Диски із отворами, що не підходять під кріплення електроінструмента, будуть розбалансовані, матимуть надмірну вібрацію та можуть привести до втрати контролю.
8. **Не слід використовувати пошкоджені диски.** Перед кожним використанням перевіряйте диски на наявність стружки та тріщин. У разі падіння електроінструмента або диска слід оглянути їх на наявність пошкоджень або встановити неушкоджений диск. Після огляду та встановлення диска слід зайняти таке положення, щоб ви та сторонні спостерігачі знаходилися на відстані від диска, що обертається, після чого слід запустити електроінструмент на максимальній швидкості без навантаження на одну хвилину. Під час такого пробного прогону пошкоджені диски звичайно розпадаються на частини.
9. **Слід надягнати засоби індивідуального захисту.** Слід користуватися щитком-маскою,

- захисними окулярами або захисними лінзами відповідно до області застосування інструмента.** Слід також надягати пилозахисну маску, засоби захисту органів слуху, рукавиці та фартух, які здатні затримувати дрібні частки деталі та диска. Засоби захисту органів зору повинні бути здатними затримувати сміття, що утворюється під час виконання різних операцій. Пилозахисна маска або респіратор повинні бути здатними фільтрувати часточки, що утворюються під час роботи. Тривалий вплив сильного шуму може привести до втрати слуху.
10. **Сторонні особи повинні знаходитися на безпечній відстані від місця роботи.** Кожний, хто потрапляє до робочої зони, повинен надягати засоби індивідуального захисту. Частки деталі або уламки диска можуть відлетіти за межі безпосередньої зони роботи та завдати тілесних ушкоджень.
11. **Тримайте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні держака під час виконання дії, за якої різучий пристрій може зачепити сховану електропроводку.** Торкання різучим пристроєм струмоведучої проводки може привести до передання напруги до оголених металевих частин інструмента та до ураження оператора електричним струмом.
12. **Шнур слід розміщувати без змотуючого пристрою.** Якщо ви втратите контроль, шнур може бути перерізаним або пошкодженим та ваша рука може потрапити до диска, що обертається.
13. **Не слід класти інструмент, доки прилад повністю не зупиниться.** Диск, що обертається може захопити шнур та вирвати його з-під контролю.
14. **Не слід запускати інструмент, коли ви його тримаєте збоку себе.** Випадкове стикання зі працюючим пристроєм може захопити ваш одяг, що в свою чергу може привести до руху приладу до вас.
15. **Слід регулярно чистити вентиляційні отвори інструменту.** Вентилятор двигуна втягує пил усередину кокуха, а надмірне скопчення металевого порошку створює ризик ураження електричним струмом.
16. **Не слід працювати біля легкозаймистих матеріалів.** Вони можуть спалахнути від іскри.
- Віддача та відповідні попередження**
- Віддача – це несподівана реакція на защемлення або чіпляння диска, що обертається. Защемлення або чіпляння приходить до швидкого зупинення диска, що обертається, і це в свою чергу спричиняє неконтрольоване штовхання електроприладу у напрямку, протилежному напрямку обертання диска у місці заклинивания.
- Наприклад, у разі защемлення або чіпляння абразивного диска деталлю край диска у місці защемлення може зануритися в поверхню матеріалу, і це приведе до штовхання диска або до віддачі. Диск може відскочити до або від оператора залежно від напрямку руху диска в місці защемлення. За таких умов абразивні диски також можуть поламатися.
- Віддача виникає внаслідок неправильного використання електроприладу та/або неналежних операцій або умов експлуатації; її можна уникнути, вживаючи запобіжних заходів, наведених нижче.
- a) **Міцно тримай ручку інструменту та займи таке положення, при якому зможеш протистояти силі віддачі.** Завжди користайся допоміжною ручкою, якщо є, щоб збільшити до максимуму контроль над віддачею або реакцією крутного моменту під час пуску. Якщо дотримуватися усіх запобіжних заходів, оператор зможе контролювати крутний момент або силу віддачі.
- b) **Ніколи не слід розміщувати руку біля принадлежності, що обертається.** Воно може відскочити на руку.
- c) **Не можна допускати, щоб будь-які частини вашого тіла знаходилися на одній лінії з диском, що обертається.** Віддача приведе до штовхання інструмента у місці торкання диска та робочої деталі в напрямку, протилежному напрямку обертання диска.
- d) **Слід бути особливо пильним під час обробки кутів, гострих країв і т.д. Уникайте коливання та чіпляння принадлежності.** Кути, гострі краї або коливання мають тенденцію до чіпляння приладдя, що обертається, що в свою чергу призводить до втрати контролю та віддачі.
- e) **Не слід використовувати із цим інструментом пільлярний ланцюг, полотно для різьблення по деревині, сегментований алмазний диск із зазором більше 10 мм або зубчасте ріжуче полотно.** Такі полотна часто спричиняють віддачу та втрату контролю.
- f) **Не можна "заклинювати" диск або піддавати його надмірному тиску.** Не намагайтесь зробити проріз надмірної глибини. Надмірний тиск на диск збільшує навантаження та схильність до перекошування або заклиновання диска у проріз, а також створює можливість віддачі або поломки диска.
- g) **Коли диск застригає або коли різання з будь-яких причин переривається, слід вимкнути інструмент та тримати його нерухомо, доки диск повністю не зупиниться.** Ніколи не намагайтесь витягти диск із прорізу, поки він рухається; недотримання цієї вимоги може привести до віддачі. Огляньте диск та вживіть необхідних заходів, щоб усунути причину заклиновання диска.

- h) Заборонено заново запускати операцію різання, коли диск знаходитьться в робочій деталі. Спочатку диск повинен набрати повну швидкість, лише потім його можна обережно заново увести у проріз. Якщо інструмент перезапустити, коли диск знаходитьться в робочій деталі, диск може застягти, спнутися або спричинити віддачу.
- i) Панелі або будь-які робочі деталі великого розміру слід підпирати, для того щоб мінімізувати ризик защемлення диска та виникнення віддачі. Великі робочі деталі звичайно прогинаються під своєю вагою. Опори слід розташовувати під деталлю поблизу лінії різання та поблизу краю робочої деталі з обох боків диска.
- j) З особливою обережністю слід виконувати "врізання" в готові стіни або інші невидимі зони. Виступаючий диск може зачепити газо-або водопровід, електропроводку або предмети, що можуть спричинити віддачу.
17. Перед використанням сегментованого алмазного диска слід переконатися, що зазор між сегментами алмазного диска становить 10 мм або менше та диск має негативний передній кут.
- Додаткові попередження про безпеку:**
18. Ніколи не намагайтесь різати інструментом, якщо він затиснутий лещатами догори ногами. Це може привести до серйозних аварій, тому що це дуже небезечно.
19. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі шкірою. Дотримуйтесь правил техніки безпеки виробника матеріалу .

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

ДУВАГА:

НИКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що трапляється при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може привести до серйозних травм.

ENC009-2

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА

- Перед тим як користуватися касетою акумулятора, слід прочитати усі інструкції та попереджуючі відмітки щодо (1) зарядний пристрій акумулятора, (2) акумулятор та (3) вироби, що працюють від акумулятора.

- Не слід розбирати касету акумулятора.
- Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може привести до ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
- Якщо електроліт потрапив до очей, слід промити їх чистою водою та негайно звернутися за медичного закладу. Це може привести до втрати зору.
- Не закоротіть касету акумулятора.
 - Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом.
 - Не слід зберігати касету акумулятора в ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети і т.д.
 - Не виставляйте касету з батареєю під дощ чи сніг.
- Коротке замикання може привести до появи значного струму, перегріву та можливим опікам та навіть поломки.
- Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в містах, де температура може сягнути та перевищити 50гр. С (122 ° F).
- Не слід спалювати касету з акумулятором навіть, якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути в огні.
- Не слід кидати або ударяти акумулятор.
- Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.
- Дотримуйтесь норм місцевого законодавства стосовно утилізації акумуляторів.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

Поради по забезпеченню максимального строку експлуатації акумулятора

- Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупинити роботу інструменту та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструменту.
- Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджenu касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
- Касету з акумулятором слід заряджати при кімнатній температурі 10 ° С - 40 ° С (50 ° F - 104 ° F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором слід зачекати доки вона охолоне.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента.

Встановлення та зняття касети з акумулятором.

Fig.1

- Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зніманням касети з акумулятором.
- Для того, щоб зняти касету з акумулятором, її слід витягти з інструмента, натиснувши кнопки з обох боків касети.
- Для встановлення касети з акумулятором її слід взяти таким чином, щоб передня сторона акумулятора відповідала отвору для встановлення акумулятора, та просунути її на місце. Завжди вставляйте її, доки не почуєте "клапання". Якщо цього не зробити, то касета може випадково випасти з інструмента та спричинити травми вам або людям, що знаходяться поряд.
- Не застосовуйте силу, вставляючи касету з акумулятором. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що ви її невірно вставляєте.

Система захисту акумулятора

Інструмент оснащено системою захисту акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення робочого часу акумулятора.

Інструмент буде автоматично вимкнений під час роботи, якщо він та/або акумулятор знаходитимуться в таких умовах:

- Перенавантаження:
Інструмент споживає струм занадто високої потужності під час роботи. У такому разі відпустіть курок вимикача інструмента та зупиніть роботу, яка привела до перенавантаження інструмента. Потім натисніть на курок вимикача, щоб знову запустити інструмент.
- Низька напруга акумулятора:
Залишковий ресурс акумулятора занадто низький, тому інструмент не буде працювати. Ви натискаєте на курок перемикача, двигун запускається, проте незабаром зупиняється. У такому разі зніміть та зарядіть акумулятор.

Регулювання глибини різання

Fig.2

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Після регулювання глибини різання слід завжди надійно затягнути затискний гвинт.

Послабте затискний гвинт на напрямній глибини та пересуньте основу вгору або вниз. На необхідній глибині різання закріпіть основу, затягнувши затискний гвинт.

Різання під кутом

Fig.3

Послабте затискний гвинт на лінійці для різання під кутом, що розташована в передній частині основи. Встановіть бажаний кут ($0^\circ - 45^\circ$), відповідно нахилівши інструмент, а потім надійно затягніть затискний гвинт.

Виставляння

Fig.4

Для виконання прямих розрізів слід сумістити положення "A" у передній частині основи із лінією розрізу. Для розрізів під кутом 45° , з лінією розрізу слід сумістити положення "B".

Дія вимикача.

Fig.5

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим як вставляти касету з акумулятором в інструмент, слід перевірити належну роботу курка вимикача, тобто щоб він повертається у положення "ВІМК.", коли його відпускають.
- Неможна із силою натискати на курок вимикача, якщо важіль блокування вимкненого положення не натиснuty. Це може зламати вимікач.

Для того щоб запобігти випадковому натисканню курка вимикача, передбачено важіль блокування вимкненого положення. Для того щоб запустити інструмент, зсуньте важіль блокування вимкненого положення та натисніть на курок вимикача. Для зупинення роботи курок вимикача слід відпустити.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед тим, як проводити будь-які роботи на інструменті.

Встановлення та зняття алмазного диска

Fig.6

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Під час встановлення алмазного диска слід перевірити, щоб болт був надійно затягнuty.
- Для встановлення або знімання алмазного диска слід використовувати тільки ключ

виробництва компанії Makita.

Для того щоб зняти алмазний диск, слід повністю натиснути на блокувальний механізм вала таким чином, щоб алмазний диск не обертався, та за допомогою ключа послабити болт із шестигранною головкою, повернувши його проти годинникової стрілки. Потім слід вийняти болт із шестигранною головкою, зовнішній фланець та алмазний диск.

Fig.7

Для того щоб встановити алмазний диск, виконайте процедуру його зінмання у зворотному порядку. Слід завжди встановлювати алмазний диск таким чином, щоб стрілка на алмазному диску вказувала той же напрямок, що й стрілка на корпусі алмазного диска.
ПЕРЕВІРТЕ, ЩО БОЛТ ІЗ ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВКОЮ БУВ НАДІЙНО ЗАТЯГНУТИЙ.

Fig.8

ПРИМІТКА:

- Якщо внутрішній фланець був випадково знятий, встановіть його таким чином, щоб виступ (більша сторона) був направлений усередину, як показано на малюнку.

Зберігання шестигранного ключа

Fig.9

Коли шестигранний ключ не використовується, щоб він не загубився, його слід зберігати як показано на малюнку.

Встановлення системи подачі води

Fig.10

Послабте гвинт А. Повністю насуньте тримач баку на корпус двигуна. Закріпіть тримач баку таким чином, щоб його проріз знаходився за головкою гвинта, як показано на малюнку. Потім міцно затягніть гвинт А.

Fig.11

Уставте бак у тримач баку таким чином, щоб тримач баку знаходився між виступом та крапками. Приєднайте ковпачок на кінці трубки до вхідного отвору баку. Закрутіть бак за годинниковою стрілкою. Потім міцно затягніть гвинт В.

Подача води

Fig.12

Fig.13

Під час заповнення баку водою слід перевірити, щоб кран подачі знаходився в закритому положенні. Зніміть ковпачок з баку та залійте воду в отвір. Установіть ковпачок на бак.

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Наповнюючи бак водою, слід спідкувати за тим, щоб не намочити інструмент.

ЗАСТОСУВАННЯ

Fig.14

Інструмент слід тримати міцно. Установіть основу на деталь, що різатиметься, таким чином, щоб диск її не торкався. Потім увімкніть інструмент та зайдіть, доки диск набере повну швидкість. Подайте воду на диск, відрегулювавши кран подачі води на повільний напір води. Пересувайте інструмент вперед поверхнею деталі, щільно притискаючи його до деталі та просуваючись плавно, доки не завершиться різання. Витримуйте пряму лінію різання та єдину швидкість просування.

Для отримання гладких та чистих зрізів слід різати повільно. (Під час різання листового склі товщиною 5 мм, слід різати зі швидкістю 250 мм/хв.. Під час різання плитки товщиною 10 мм, слід різати із швидкістю біля 300 мм/хв.). Наближаючись до закінчення прорізу слід знизити швидкість, щоб запобігти розтріскуванню деталі, що ріжеться.

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Під час роботи деталь повинна бути міцно закріплена на стійкому стенді або столі.
- Заборонено перекручувати інструмент або з силою просувати його по прорізу, оскільки це може привести до перевантаження мотору або зламати деталь.
- Заборонено використовувати інструмент з алмазним диском у переверненому або боковому положенні.
- Диск для цього інструмента – це алмазний диск для мокрого різання скла та плитки. Під час роботи на алмазний диск слід обов'язково подавати воду.
- Якщо ріжучі властивості алмазного диска погіршуються, слід засичити його ріжучу кромку за допомогою старого грубого абразивного диска або бетонного блока. Під час засичення слід злегка натискати на зовнішню кромку алмазного диска.

ПРИМІТКА:

- Якщо температура касети з акумулятором низька, інструмент не може працювати на повну потужність. У такому разі інструмент слід використовувати для зрізання тонкої стружки, доки температура касети з акумулятором не підніметься до кімнатної. Потім інструмент може працювати на повну потужність.
- Перед початком роботи переконайтесь, що кран подачі води закритий.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, а касета з акумулятором була знята, перед проведенням перевірки або обслуговування.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розрідкувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Алмазні диски
- Шестигранний ключ
- Різні типи оригінальних акумуляторів та зарядних пристроїв виробництва компанії Makita

ПРИМІТКА:

- Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.