



START PRO

PROFESSIONAL TOOLS

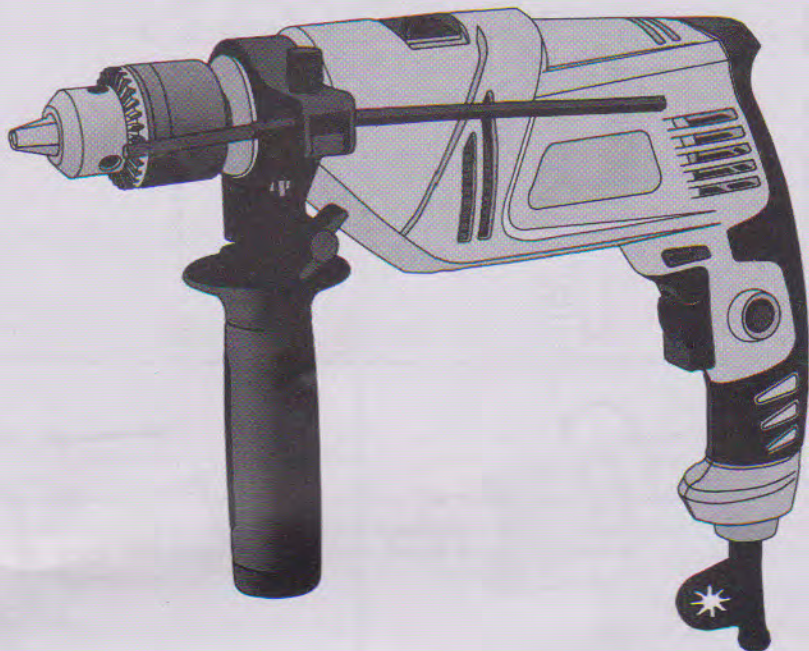

SED-970, SID-1270



Ускладнено с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

EN	User's Manual.....	5
PL	Instrukcja obsługi.....	11
DE	Bedienungsanleitung.....	18
UA	Інструкція з експлуатації.....	25
RU	Инструкция по эксплуатации.....	33

ВВЕДЕННЯ

Придбаний Вами електроінструмент START PRO перевершить Ваші очікування. Він зроблений у відповідності з високими стандартами якості START PRO, що відповідають суворим вимогам споживача. Його легко обслуговувати і він безпечний при експлуатації, при правильному використанні цей електроінструмент буде служити Вам довгі роки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



Прочитайте уважно і цілком інструкцію з експлуатації, перед використанням новоприданого електроінструменту START PRO. Зверніть спеціальну увагу на параграфи, позначені словом «Застереження». У Вашого електроінструменту START PRO багато якостей, які полегшують роботу. При розробці цього інструменту основну увагу було направлено на безпеку, експлуатаційні якості і надійність, які полегшують його обслуговування та експлуатацію.



Не викидайте електроінструменти разом із побутовими відходами! Відходи від електричних виробів не варто збирати разом з побутовими відходами. Будь ласка, викидайте в місцях, призначених для цього. Зв'яжіться з місцевою владою або представником для консультації щодо повторної переробки.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



З урахуванням охорони навколишнього середовища електроінструмент, приналежності та упаковка повинно надати відповідній переробці для повторного використання сировини, що міститься в них. Для полегшення повторної переробки деталей, зроблених зі штучних матеріалів, вони позначені відповідним чином.

ПРИСТРІЙ (мал. 1)

- 1.Свердлильний патрон
- 2.Упор для встановлення глибини свердління
- 3.Перемикач Свердління/Ударне буріння
- 4.Стопорна кнопка
- 5.Вимикач УВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО
- 6.Регулятор числа обертів
- 7.Перемикач правого/лівого обертання
- 8.Додаткова рукоятка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Напруга	Споживана потужність	Число обертів холостого ходу	Глибина свердління
SED-970	230 в ~ 50 Гц	970 Вт	2 800 хв ⁻¹	10 мм
SID-1270	230 в ~ 50 Гц	1270 Вт	2 800 хв ⁻¹	13 мм

БЕЗПЕКА

УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може призводити до враження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки. Під поняттям «електроприлад» в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

1.1 Утримуйте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призводити до нещасних випадків.

1.2 Не працюйте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.

1.3 Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

2.1 Штепсель приладу повинен пасувати до розетки. Не дозволяється щонебудь міняти в штепселі. Для роботи з приладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик враження електричним струмом.

2.2 Уникайте контакту частей тіла із заземленими поверхнями, наприклад, трубами, батареями опалення, печами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека враження електричним струмом.

2.3 Захищайте прилад від дощу та вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик враження електричним струмом.

2.4 Не використовуйте кабель для перенесення приладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від жару, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик враження електричним струмом.

2.5 Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик враження електричним струмом.

2.6 Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисту від витоку в землю. Використання пристрою захисту від витоку в землю зменшує ризик враження електричним струмом.

3) БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

3.1 Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся приладом, якщо Ви втомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або лік. Мить неухвальної при користуванні приладом може призводити до серйозних травм.

3.2 Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, наприклад, - в залежності від виду робіт - захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски або навушників, зменшує ризик травм.

3.3 Уникайте ненавмисного вмикання. Перш ніж вмикати електроприлад в електромережу або встромляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або встромляння в розетку увімкненого приладу може призводити до травм.

3.4 Перед тим, як вмикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Знаходження налагоджувального інструмента або ключа в деталі, що обертається, може призводити до травм.

3.5 Не переоцінюйте свої можливості. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.

3.6 Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці близько до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть попадати в деталі, що рухаються.

3.7 Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлювальні пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

4) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

4.1 Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для певної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

4.2 Не користуйтеся приладом з пошкодженим вимикачем. Прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.

4.3 Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску приладу.

4.4 Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з

його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.

4.5 Старанно доглядайте за приладом. Перевірте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж ними можна знову користуватися. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.

4.6 Тримайте різальні інструменти добре нагостреними та в чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та ними легше керувати.

4.7 Використовуйте електроприлади, приладдя до них, робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призводити до небезпечних ситуацій.

5) СЕРВІС

5.1 Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцем та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

6) ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Перед під'єднанням дрелі до електромережі переконайтеся в тому, що параметри на шильдику прилада співпадають з параметрами електромережі.

Перш ніж проводити налаштування приладу, завжди витягайте мережевий штекер з розетки.

6.1 Монтаж додаткової рукоятки (малюнок 2 - З/поз. 8)

Під час використання дрелі додаткова рукоятка (8) створює додатковий упор. Через це не користуйтеся приладом без додаткової рукоятки. Додаткова рукоятка (8) кріпиться на дрелі за допомогою клемового затискача. Затискач спрацьовує шляхом повороту рукоятки за годинниковою стрілкою. При повороті додаткової рукоятки проти годинникової стрілки затискач відпускає її.

- Додаткову рукоятку (8), що додається, треба спочатку змонтувати. Для цього проворотом рукоятки треба достатньо широко відкрити затискач, щоб можна було додаткову рукоятку просунути над свердлильним патроном (1) до дрелі.

- Після насування додаткової рукоятки (8) перевірте її в найзручніше для себе робоче положення.

- Тепер знову перевірте ручку в протилежному напрямку, поки вона не зафіксується.

- Додаткова рукоятка (8) придатна як для праворуких людей, так і для ліворуких людей.

6.2 Монтаж і настройка упора для встановлення глибини свердління(малюнок 4/поз. 2)

Упор для встановлення глибини свердління (2) утримується додатковою рукояткою (8) при допомозі затискача. Шляхом повороту рукоятки затискач відпускають або затягують до відказу.

- Відпустіть затискач і вставте упор (2) для встановлення глибини свердління у передбачене для цього гніздо в додатковій рукоятці.

- Виставте упор (2) для встановлення глибини свердління на один рівень з свердлом.

- Відведіть упор для встановлення глибини свердління назад на задану глибину свердління.

- Проверніть ручку додаткової рукоятки (8) до відказу, поки упор для встановлення глибини свердління не буде зафіксований.

- Тепер можете свердлити отвір, аж поки упор для встановлення глибини свердління (2) не доторкнеться до заготовки.

6.3 Застосування свердла (малюнок 5)

- Завжди витягуйте мережевий штекер, перш ніж проводити на приладі відповідні настройки.

- Відпустіть упор для встановлення глибини свердління (2), як це описано в пункті 6.2, та посуňte його в бік додаткової рукоятки. Таким чином, ви отримуете прямий доступ до свердлильного патрона (1).

- Ця дрель має швидкодючий свердлильний патрон (1).

- Розкрутіть свердлильний патрон (1). Отвір повинен бути достатньо великим, щоб свердло увійшло в нього.

- Виберіть відповідне свердло та вставте його якомога глибше в отвір свердлильного патрона.

- Закрутіть свердлильний патрон (1). Перевірте, чи свердло зафіксоване в свердлильному патроні (1).

- Через регулярні проміжки часу перевіряйте свердло або інший інструмент на міцність його посадки (витягайте мережевий штекер!).

7) ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Вимикач УВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО (малюнок 6/поз. 5)

- Спочатку вставте в прилад відповідне свердло (дивись пункт 5.3).

- Вставте мережевий штекер в розетку.

- Приставте дріль безпосередньо до місця свердління. Вмикання:

Натисніть на вимикач УВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО

(5)

Тривалий режим роботи:

Застопоріть вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО(5) за допомогою стопорної кнопки (4).

Вимикання:

Один раз коротко натисніть на вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

7.2 Налаштування числа обертів (малюнок 6/поз. 5)

- Ви можете плавно настроїти число обертів під час роботи приладу.

- Підберіть число обертів шляхом сильнішого або слабшого натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

- Вибір правильного числа обертів: найбільш придатне число обертів залежить від заготовки, режиму роботи та від застосовуваного свердла.

- Слабке натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5): невелике число обертів (придатне для малих гвинтів, м'яких матеріалів тощо)

- Сильніше натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5): велике число обертів (придатне для великих/довгих гвинтів, твердих матеріалів тощо)

Підказка: центруйте отвори при невеликому числі обертів. Після цього поступово збільшуйте число обертів.

Переваги:

Під час центрування отвору легше контролювати поведінку свердла, крім того свердло не зісковзує по заготовці.

При свердлінні отвори не тріскають (наприклад, при свердлінні кафелю).

7.3 Попередній підбір числа обертів (малюнок 6/поз. 6)

- Регулятор числа обертів (6) дає можливість визначити максимальне число обертів. На вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5) можна тиснути лише до отримання попередньо заданого максимального числа обертів.

- Виставте число обертів за допомогою регулювального кільця (6) у вимикачі УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (5).

- Не виконуйте цю настройку під час свердління.

7.4 Перемикач правого/лівого обертання (малюнок 6/поз. 7)

- Перемикайте тільки при повному зупиненні!

- За допомогою перемикача правого/лівого обертання (7) встановіть напрямки обертання бурильного молотка:

Напрямок обертання Положення вимикача

Праве обертання (вперед і свердління)

Ліве обертання (зворотній хід)

7.5 Перемикач Свердління/Ударне буріння (малюнок 7/поз.

3) - Можна перемикати тільки при повному зупиненні!

Свердління:

Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння

(3) в положення Свердління (позиція А). Застосування: деревина; метали; пластмаси.

Ударне буріння:

Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння

(3) в положення Ударне буріння (позиція В). Застосування: бетон; гірські породи; кам'яна стіна.

7.6 Підказки для виконання робіт ударним молотком

7.6.1 Свердління в бетоні та в кам'яній стіні

- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення В (ударне буріння).

- Для свердління в кам'яній стіні або в бетоні завжди використовуйте твердосплавні свердла та налаштовуйте прилад на велике число обертів.

7.6.2 Свердління сталі

- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).

- Для свердління сталі завжди використовуйте свердла з високолегованої швидкоріжучої сталі та налаштовуйте прилад на мале число обертів.

- Рекомендується змащувати просвердлений отвір відповідною охолоджуючою рідиною, для того щоб уникнути непотрібного зносу свердла.

7.6.3 Закручування/відкручування гайок

- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).

- Налаштовуйте прилад на мале число обертів.

7.6.4 Висвердлювання отворів

В разі, якщо потрібно просвердлити глибокий отвір в твердому матеріалі (як, наприклад, сталь), ми рекомендуємо попередньо просвердлити отвір меншим свердлом.

7.6.5 Свердління в керамічних та кафельних плитках

- Для центрування виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).

- Як тільки свердло проб'є керамічну плитку/кафель, виставляйте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення В (ударне буріння).

8. ЗАМІНА ПРОВОДА ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Завжди тримайте інструмент та його шнур в чистоті (особливо вентиляційні отвори)

! не намагайтесь виконувати чистку шляхом уводу через ці вентиляційні отвори гострих предметів

! перед чисткою інструменту необхідно роз'єднати штепсельний роз'єм

- Якщо, незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки, інструмент все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів START PRO.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН GUARANTEE CERTIFICATE

Найменування виробу Name of product	
Модель / Номер за каталогом Model / Catalogue number	
Серійний номер Serial number	
Дата продажу Date of sale	
Підпис Продавця Signature of the Seller	
Найменування, адреса та штамп торговельної організації Name, address and stamp of the trading company	

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяці з дня продажу, при наявності касового чека (рахунка-фактури) з позначкою про дату продажу. А також правильно заповненого гарантійного талона з підписом Покупця про прийняття ним умов гарантії.

The warranty period is 24 months from the date of sale, if there is a cash receipt (invoice) with a note of sale date. Also warranty certificate must be correctly filled in and signed by the Buyer, that he/she accepts the guarantee terms.

При невиконанні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник інструменту має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо виріб вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

If these conditions are not effected, the claims concerning the quality of the product are not accepted. During the warranty period, the owner of the tool has the right for free repair of the product, if the product stops to operate due to production defects or used materials.

Рекламації приймаються тільки у випадку, якщо інструмент переданий продавцю або в авторизований сервісний центр безпосередньо, без слідів розтину.

Complaints are accepted only if the tool is sent directly to the Seller or an authorized service center without any signs that the product was disassembled.

Підпис Покупця
Signature of the Buyer _____

ПРАВО НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ВТРАЧАЄТЬСЯ У ТАКИХ ВИПАДКАХ: THE WARRANTY RIGHT IS CANCELLED IN THE FOLLOWING CASES:

1. Відсутній заповнений гарантійний талон і документи про продаж.
2. Наявність в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на виробі пошкоджена або відсутня ідентифікаційна етикетка, стертий або змінений серійний номер.
3. Гарантійний талон заповнений неправильно (відсутній підпис покупця, дата продажу, підпис продавця).
4. Використання інструменту в професійних або промислових цілях.
5. Якщо несправність виробу викликана ушкодженнями при транспортуванні, неправильним зберіганням; недбалним використанням, поганим доглядом (якось: падіння з висоти, зовнішні механічні або інші ушкодження, дія зовнішнього джерела високих температур, потрадання сторонніх предметів у вентиляційні отвори тощо).
6. Якщо виріб має високі забруднення, як внутрішні, так і зовнішні (іржа, бруд, наявність чужорідного пілу, металеві стружки, залишки будівельних матеріалів тощо).
7. Мале місце неправильна експлуатація інструменту (порушення правил експлуатації, перерахованих в паспорті, включаючи перевантаження та використання інструменту не за призначенням).
8. Експлуатація з непризначеним або затупленим оснащенням та інструментом, додатковим інструментом або оснащенням, не зазначеним у керівництві з експлуатації.
9. У разі, якщо інструмент піддався конструктивним змінам, не передбаченим виробником (не в авторизованих сервісних центрах і без відповідних позначок про ці зміни в гарантійному талоні).
10. Вихід з ладу інструменту внаслідок перевантаження (якось: вихід з ладу шестерні передачі, штовх лобика, якоря і статора одноосові, механічне викривлення шпінделя інструменту тощо).
11. У разі, якщо інструмент поступив в ремонт після спроб самостійного ремонту (ремонту не в авторизованому сервісному центрі) або спроб самостійного змащення інструменту в період гарантії - якщо тако не передбачено керівництвом з експлуатації (сліди розтину інструменту, зрівані штиці гвинтів, редукторна головка інструменту встановлена невірно тощо).
12. Якщо експлуатація інструменту після виявлення неполадки не була призупинена і тривала його експлуатація (наприклад, при природному зносі шток в разі продовження експлуатації виходить з ладу якор).
13. Несправності, викликані незалежними від виробника причинами, такими як перепади напруги, стихійні явища природи тощо (наприклад, вихід з ладу блоку зарядки акумулятора внаслідок перепаду напруги тощо).
14. Якщо експлуатація інструмента здійснювалася без захисної оснастки, яка входить в комплект поставки (захисні кожухи, відбійні штиці тощо), або з нестандартною захисною оснасткою.
15. Якщо мають місце механічні зовнішні пошкодження інструменту (тріщини, вмятини і потертості корпусу, пластикових і захисних кожухів), також механічні пошкодження ступорів редукторів, редукторів і трещоток мережив та акумуляторних шурупівертів внаслідок нецільового використання даного інструменту, перемикачів режимів роботи перфораторів, молотків, дрилів і лобиків.
16. Якщо мають місце пошкодження кабелю живлення або штепсельної вилки, які виникли внаслідок багаторазового перегину, механічного пошкодження або при підключенні до розетки з невідповідним контактом, сліди дії вогню або самостійної заміни шнура живлення.
17. У разі несвоєчасної заміни швидкозношуваних витратних деталей. Наприклад - штиці, фільтри, масло, ремінь та інше, внаслідок чого виникли подальші несправності інструменту.
18. Якщо має місце природний знос інструменту внаслідок тривалого використання.
19. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає права на їх заміну по гарантії.
20. Гарантія не поширюється на: оснащення для інструменту, витратний матеріал та обладнання (наприклад акумулятори живлення, патрони до дрилів, свердла, піли, бури, гайки для абразивних і відражних дисків, штиці до лобиків, пильні диски, шпінф, шкурки, фрези тощо), а також на олию та масло-мастильні матеріали, гумові амортизатори та ущільнювачі, повітряні, масляні і паливні фільтри, штиці, приводні деталі (якось: промені, зрізки тощо), що разом називаються - «швидкозношувани елементи».
21. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чистка, змащення, заміна шток та інші види робіт по догляду за інструментом.
22. Дана гарантія не поширюється на збиток, заподіяний іншою обладнанням, що працює в сполученні з даним виробом.
23. Якщо товар не працює, обмін або повернення товару здійснюється тільки за наявності висновку сервісного центру, авторизованого виробником, про те, що умов експлуатації не порушені.
1. If customer does not have the completed warranty certificate and sale documents.
2. If there are any remarks in the warranty certificate, or not clear records if the product is damaged or identification tag is missed, erased or altered serial number.
3. Warranty is filled incorrectly (missing the signature of the buyer, date of sale, the seller's signature).
4. If using tools for professional or industry's purposes.
5. If the product defect is caused by damage during transportation improper storage, negligent use, improper maintenance (such as: drop, external mechanical or other damages, the effect of external heat source, penetration of outside objects into the vents and so on.).
6. If the product has a high pollution, both internal and external (rust, dirt, presence of alien dust, metal chips, remnants of building materials, etc.)
7. If there is an improper use of the tools (violation of operation rules are listed in the passport, including an overload and the use of the tool for other purposes).
8. If tools were in operation with using a blunt or unintended equipment and tools, additional tools or equipment, not mentioned in the passport.
9. If the tool has undergone to structural changes, that are not foreseen by the manufacturer (means not authorized service center and without correspond records in the passport).
10. If tool has failed due to overload (such as: the failure of the transmission gear, jig rods, anchor and stator in same time, mechanics bending of the tool spindle, etc.).
11. If the tool was given to be repaired after attempts of persons reparings (means repairing that is held not by an authorized service center) or attempts of self-lubrication of the tool within warranty period - such operation is not considered by the manual (signs of disassembly the tool, broken slots of screws, gear head of the tools is installed not correctly, and so on.).
12. If the operation of the tool after identifying the problem has not been stopped and it has been allowed to operate (for example, anchor falls natural brushes have been worn because of continuing operation).
13. Malfunctions caused by independent causes made by manufacture such as voltage fluctuations, phenomena of nature, etc. (e.g. failure of the blocks due to the charging voltage fluctuation, etc.).
14. If the operation of the tool has been carried out without the protective equipment that is supplied with complete set (protecting covering brushes and so on.) or with non-standard protective equipment.
15. If there are external mechanical damages of the tool (cracks, dent and abrasions of housing, plastic and protective coverings) a mechanical damages of reducer locks, gearboxes and ratchet operate by network and damages of cordless drills as a result of improper use of this tool, the mode selector switches of rotary hammers, demolition hammers, drills and jigsaws.
16. If there are seen defects of cord or plug, which have arisen as a result of multiple inflection, mechanical damage, or when connected to a we outlet with weak contact, traces of fire or independent replacement of the power cord.
17. In case of untimely replacing the worn consumables. For example brushes, filters, oil, belts and so on and as result there can arise an subsequent failure in the tool.
18. If there is a natural tool wear due to prolonged use.
19. Uniform wear of the details, when the absence of any manufacturer defect can be observed, does not entitled to replace them by warranty.
20. The guarantee also does not apply to: snap tools, consumables an accessories (e.g.: batteries, drill chucks, drills, spades, nuts an abrasive cutting discs, the collets to the jig saw, circular saw blade grinding items, abrasive paper, cutters and so on), as well as for oil an oil-lubricant materials, rubber dampers and seals, air, oil and fuel filter brushes, drive parts (such as: belts, sprockets, and so on) that collectively referred to as - «Wearing items».
21. The warranty does not cover the following types of work, such as adjusting, cleaning, lubrication, replacement of the brushes and other kinds of work for caring the tool.
22. This warranty does not cover the damages caused to other equipment, working in conjunction with this product.
23. If the product does not operate, exchange or return of these good shall be effected only upon the conclusion of a service center that authorized by the manufacturer, that claims the operating conditions are not violated.